

Bedienungsanleitung

für

Schraubenspindel-Durchflussmesser für viskose Flüssigkeiten

Typ: OMS



1. Inhaltsverzeichnis

1.	Inhaltsverzeichnis	2						
2.	Hinweis	3						
3.	Kontrolle der Geräte	3						
4.	Allgemeine Informationen							
5.	Bestimmungsgemäße Verwendung							
6.	Gewährleistung							
7.	Arbeitsweise							
8.	Mechanischer Anschluss							
9.	Elektrischer Anschluss	7						
10.	Demontage und Montage							
	10.1 Instandhaltung							
11.	. Inbetriebnahme1							
	Betriebsstörungen							
	Wartung							
	Technische Daten							
15.	Bestelldaten	.19						
16.	Abmessungen und Gewichte	.20						
	Druckverlust-Diagramm							
	Entsorgung							
		.24						
	19.1 Anziehdrehmomente für Schrauben mit metrischem Gewinde und							
	Kopfauflage	.24						
	19.2 Anziehdrehmomente für Verschlussschrauben mit Zollgewinde und							
	Elastomerdichtung	.24						
	19.3 Anziehdrehmomente und Schlüsselweiten für Gewinderinge							
20.	EU-Konformitätserklärung							

Herstellung und Vertrieb durch:

Kobold Messring GmbH Nordring 22-24 D-65719 Hofheim Tel.: +49 (0)6192-2990

Fax: +49(0)6192-23398
E-Mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

Seite 2 OMS K01/0622

2. Hinweis

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme lesen und genau beachten.

Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail (info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der Portogebühren zugesandt werden.

Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.

Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.

nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Keine CE-Kennzeichnung, siehe Artikel 4, Abs. 3 "Gute Ingenieurpraxis", Richtlinie 2014/68/EU

Diagramm 8, Rohrleitungen, Gruppe 1 gefährliche Fluide

3. Kontrolle der Geräte

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für Transportschäden trägt.

Lieferumfang:

Zum Standard-Lieferumfang gehören:

• Schraubenspindel-Durchflussmesser für viskose Flüssigkeiten Typ: OMS

4. Allgemeine Informationen

- Es ist unbedingt erforderlich, dass sich das Montage- und Betriebspersonal vor der Montage und Inbetriebnahme mit dieser Betriebsanweisung vertraut macht.
- Der Betreiber ist für die Einhaltung der Instruktionen und Sicherheitsvorkehrungen gemäß dieser Betriebsanleitung verantwortlich.
- Dieser Schraubenvolumeter darf nicht über die auf dem Typenschild angegebenen Daten eingesetzt werden. Abweichungen davon bedingen unserer Zustimmung.
- Sofern nicht alle Informationen in dieser Betriebsanleitung aufgeführt werden, bitten wir um Rückfrage.
- In Abhängigkeit der Betriebsbedingungen sind durch Verschleiß, Korrosion oder alterungsbedingt die Lebensdauer und damit die spezifizierten Eigenschaften begrenzt. Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass durch regelmäßige Kontrolle und Wartung alle Teile rechtzeitig ersetzt werden, die einen sicheren Betrieb nicht mehr gewährleisten. Jede Beobachtung einer anormalen Betriebsweise oder einer wahrnehmbaren Beschädigung verbietet die weitere Benutzung.
- Anlagen, bei denen der Ausfall oder das Versagen zu Personenschäden führen kann, sind mit Alarmeinrichtungen und/oder Bypass auszustatten und deren Funktionstüchtigkeit in regelmäßigen Abständen zu prüfen.

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

6. Gewährleistung


Der Gewährleistungsumfang ist gemäß unseren Lieferbedingungen. Instandsetzungsarbeiten während der Gewährleistungszeit bedürfen unserer Zustimmung und Anweisung, und dürfen nur vom Betreiber selbst oder einem von uns Beauftragten durchgeführt werden.

Seite 4 OMS K01/0622

7. Arbeitsweise

Die KOBOLD-Schraubenvolumeter arbeiten nach dem Verdrängungsprinzip.

Der Flüssigkeitsstrom treibt ein Messspindelpaar **M** an, welches mit jeder Umdrehung ein exakt definiertes Volumen erfasst. Diese Umdrehungen werden mit Hilfe von Polrad **P** und Impulsgeber I an ein Anzeigegerät **A** übermittelt. Dort kann das Volumen in jeder beliebigen Einheit dargestellt werden.

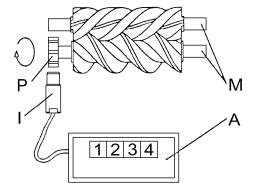


8. Mechanischer Anschluss

Einbaulage: Beliebig

Durchflussrichtung: Beide Richtungen sind möglich, bevorzugte Durchflussrichtung

D laut Typenschild und Hinweispfeil.

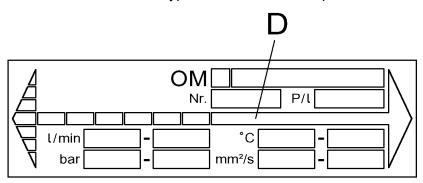

Mindestgegendruck: Am Auslass des Volumeters sollte der Druck größer als

0,1 bar sein.

Auf keinen Fall darf das Medium frei aus dem Volumeter aus-

fließen.

Verschmutzte Medien: Filterung mit max. 0,3 mm Maschenweite erforderlich.

Fremdkörper: Das Rohrleitungssystem muss frei von Schweißperlen, Metall-

spänen usw. sein; sie könnten den Volumeter blockieren.

Überdruckventil: Ein blockierter Volumeter stoppt den gesamten Durchfluss,

daher ist je nach Anwendung ein Überdruckventil notwendig.

Befestigung: Spannungsfrei. Zu starkes Verspannen des Volumeters be-

lastet dessen Verbindungsteile, so dass die Druckfestigkeit

nicht mehr gewährleistet ist.

Bei Rohrge- Die Einschraublänge der Rohrleitung darf nicht größer sein als windeanschluss: die Gewindelänge des Schraubenvolumeters (Verengung des

Durchflussquerschnittes bzw. Beschädigung von Innenteilen).

Lagerung: Unzulässige Lagerung kann Korrosion und Fraß von

innenliegenden Teilen verursachen.

Seite 6 OMS K01/0622

9. Elektrischer Anschluss

Die Schraubenvolumeter werden mit eingebauter Trockenhülse eingestellt, geprüft und ausgeliefert.

Der Gebereinsatz wird vom Kunden mit Rändelmutter und Feder in die Trockenhülse geschraubt.



Achtung! In der Trockenhülse dürfen sich keine Fremdkörper befinden. Die Feder muss den Gebereinsatz satt an die Stirnseite der Trockenhülse drücken können.

Die freien Kabelenden werden an ein Anzeigegerät angeschlossen. Dabei müssen Anschlussbild und technische Daten berücksichtigt werden. Weitere Technische Daten befinden sich in der Zusatz-Bedienungsanleitung "Impulsgeber der Baureihe OM".



Achtung! Das Sensorsystem (Sensor, Messumformer und Leitungen) darf sich nicht im Bereich starker, elektromagnetischer Feldimpulse befinden, wie sie z.B. von Starkstromleitungen, E-Motoren, Frequenzumrichtern usw. ausgehen. Dies könnte zu Fehlmessungen oder sogar zur Zerstörung des Sensorsystems führen.


Demontage und Montage

Die Sensoren bestehen aus einem Sensoreinsatz E, der mittels Rändelmutter R und Feder in die jeweilige Trockenhülse G eingeschraubt wird.

Der Sensoreinsatz E kann auch während des Betriebs, bei unter Druck stehender Anlage gewechselt werden, ohne dass Flüssigkeit austritt.

Die Trockenhülse G wurde bei KOBOLD eingebaut, eingestellt und mit dem Sensoreinsatz E als Einheit geprüft. Die Trockenhülse G darf nicht verstellt werden, da ansonsten das Sensorsignal verloren geht oder der Volumeter beschädigt bzw. in seiner Funktion beeinträchtigt wird.

OM.../44

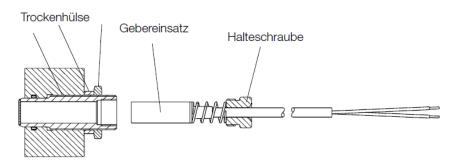

Achtung: Ein Verstellen der Trockenhülse G wird durch den roten Versiegelungspunkt angezeigt. Wenn der Versiegelungspunkt beschädigt ist, erlischt die Gewährleistung für den Volumeter.

Seite 8 OMS K01/0622

10. Demontage und Montage

Diese Arbeiten dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Die Anleitung dient lediglich als Unterstützung für diese Tätigkeit.

Wird der Spindelsatz oder das Messgehäuse ersetzt, muss der Volumeter neu kalibriert werden!

10.1 Instandhaltung

Gefahren bei der Instandhaltung

Folgende Sicherheitshinweise unbedingt beachten:


- Alle Arbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen lassen.
- Zur Gewährleistung der Messgenauigkeit, Messwerk nur vom Hersteller austauschen lassen.
- Vor Beginn der Arbeit Durchflussmessgerät langsam auf Umgebungstemperatur abkühlen lassen.
- Schnelle Temperaturänderungen vermeiden.
- Fördermedien können heiß, giftig, brennbar und ätzend sein.
- Anziehdrehmomente einhalten, siehe Anhang, Kapitel 19.
- Betriebsanleitungen und Datenblätter der Sensoren beachten.

10.1.1 Dichtungen und Lager ausbauen OMS-20/OMS-25

Personalqualifikation:	Monteur
Persönliche Schutzausrüstung:	ArbeitskleidungSchutzhandschuheSicherheitsschuhe
Hilfsmittel:	Abziehvorrichtung

Voraussetzung:


- Durchflussmessgerät aus Anlage ausgebaut
- Komplettierung bestehend aus Zylinderschrauben, Flanschen und Dichtungen entfernt
- Impulsgebereinsätze entfernt

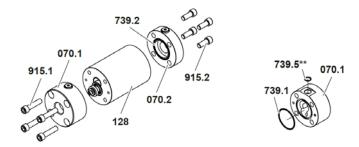

- Zylinderschrauben **915.1** und **915.2** entfernen, Abschlussdeckel **070.1** und **070.2** abnehmen.
- O-Ringe **739.1**, **739.2** und **739.5**** (1 x je Impulsgeberbohrung) entfernen




 Distanzhülse 039 zusammen mit dem Spindelsatz aus dem Messgehäuse 128 ziehen.

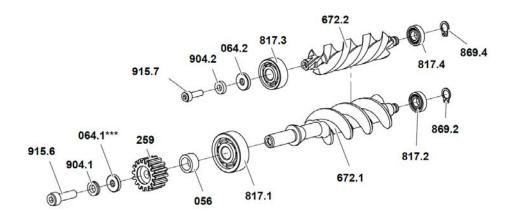

- Sicherungsringe **869.2** und **869.4** von Messspindel groß **672.1** und Messspindel klein **672.2** entfernen.
- Zylinderschrauben 915.6 und 915.7 herausschrauben und Sicherungsscheiben 904.1, 904.2 und Stützscheiben 064.1*** (nur OMS-032) 064.2 entfernen.
- Zylinderschraube **915.6** wieder komplett eindrehen, um Polrad **259** und Distanzring **056** mit Abziehvorrichtung von Messspindel groß **672.1** abzuziehen. Zylinderschraube **915.6** wieder entfernen.
- Kugellager **817.1**, **817.2**, **817.3** und **817.4** von den Messspindeln mittels Abziehvorrichtung abziehen.


10.1.2 Dichtungen und Lager einbauen OMS-20/OMS-25

Personalqualifikation:	Monteur
Persönliche Schutzausrüstung:	 Arbeitskleidung
	 Schutzhandschuh
	 Sicherheitsschuhe

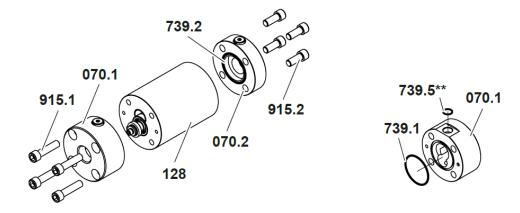

Seite 10 OMS K01/0622

- O-Ringe 739.1 und 739.2 in Abschlussdeckel 070.1 und 070.2 einlegen
- O-Ring 739.5** in Impulsgeberbohrung einlegen (1 x je Impulsgeberbohrung).

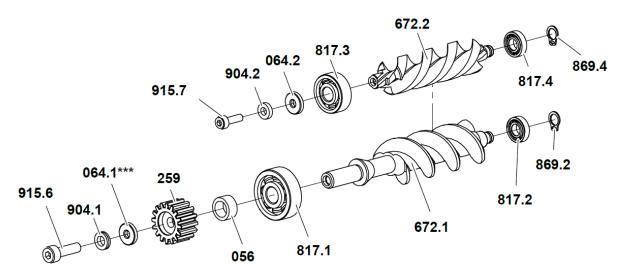

- Kugellager **817.1** und **817.2** nur über die Innenringe auf Messspindel groß **672.1** aufpressen.
- Kugellager 817.3 und 817.4 nur über die Innenringe auf Messspindel klein 672.2 aufpressen
- Distanzring 056 auf Messspindel groß 672.1 aufschieben, Polrad 259 aufpressen
- Keilsicherungsscheiben **904.1** und **904.2** und Stützscheiben **064.1***** (nur OMS-032) und **064.2** auf Zylinderschrauben **915.6** und **915.7** aufziehen.
- Zylinderschrauben **915.6** und **915.7**, mit Loctite 242 versehen, mit aufgezogenen Scheiben auf Messspindel groß und Messspindel klein montieren und mit Drehmoment anziehen, siehe Anhang, Kapitel 19
- Sicherungsringe **869.2** und **869.4** jeweils auf Loslagerseite montieren.
- Bei BSPP-Anschluss: Abschlussdeckel 070.2 auf Messgehäuse auflegen, Zylinderschrauben 915.2 bereitlegen.
 -oder-

Bei Flanschanschluss: Abschlussdeckel **070.2** und Flanschdeckel **115.2*** mit O-Ring **739.4*** auf Messgehäuse auflegen, Zylinderschrauben **915.4*** bereitlegen

Geölte Schrauben über Kreuz vorspannen und mit Drehmoment anziehen.


10.1.3 Dichtungen und Lager ausbauen OMS-40

Personalqualifikation:	Monteur
Persönliche Schutzausrüstung:	Arbeitskleidung
	 Schutzhandschuhe
	 Sicherheitsschuhe
Hilfsmittel:	Abziehvorrichtung


Voraussetzung:

Durchflussmessgerät aus Anlage ausgebaut


- Komplettierung bestehend aus Zylinderschrauben, Flanschen und Dichtungen entfernt
- Impulsgebereinsätze entfernt

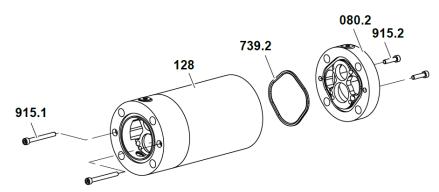

• Zylinderschrauben **915.1** und **915.2** entfernen, Lagerdeckel **080.2** abnehmen. O-Ring **739.2** entfernen

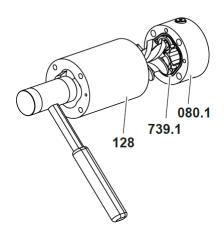


 Mit leichten Schlägen eines Kunststoffhammers Spindelsatz zusammen mit dem Lagerdeckel 080.1 aus dem Messgehäuse 128 austreiben und herausziehen.

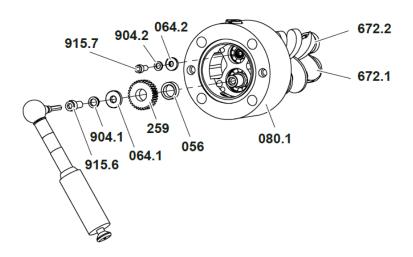


Seite 12 OMS K01/0622

- Zylinderschraube 915.6 mit Keilsicherungsscheibe 904.1 und Stützscheibe 064.1 an Messspindel groß 672.1 herausschrauben. Polrad 259 und Distanzring 056 abziehen.
- Zylinderschraube **915.7** mit Keilsicherungsscheibe **904.2** und Stützscheibe **064.2** an Messspindel klein **672.2** herausschrauben.

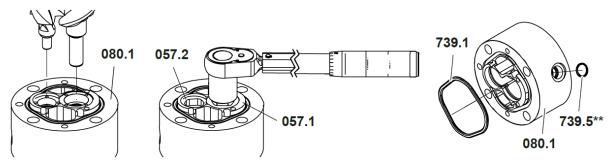

- Spindelsatz aus dem Lagerdeckel **080.1** mit Abziehvorrichtung herausziehen
- Gewinderinge **057.1** und **057.2** aus dem Lagerdeckel herausschrauben. Schlüsselweiten der Gewinderinge, siehe Anhang, Kapitel 19.
- O-Ringe **739.1** und **739.5**** (1 x je Impulsgeberbohrung) entfernen.

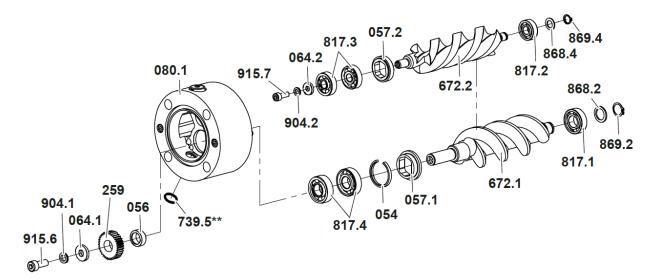


- Distanzring 054 herausnehmen und Kugellager 817.3 und 817.4 aus dem Lagerdeckel mit Abziehvorrichtung abziehen.
- Sicherungsringe **869.2** und **869.4** und Stützringe **868.2** und **868.4** von Messspindeln entfernen
- Kugellager 817.1 und 817.2 von den Messspindeln mit Abziehvorrichtung abziehen

10.1.4 Dichtungen und Lager einbauen OMS-40


Personalqualifikation:	 Monteur
Persönliche Schutzausrüstung:	ArbeitskleidungSchutzhandschuheSicherheitsschuhe

Voraussetzung:

Austauschteile verfügbar

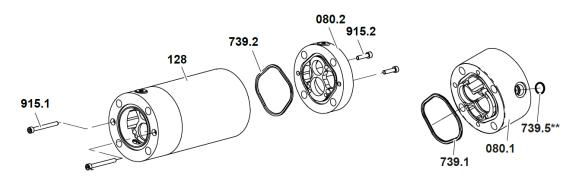


- O-Ringe **739.1** und **739.2** in Lagerdeckel **080.1** und **080.2** einlegen
- O-Ring **739.5**** in Impulsgeberbohrung einlegen (1 x je Impulsgeberbohrung)

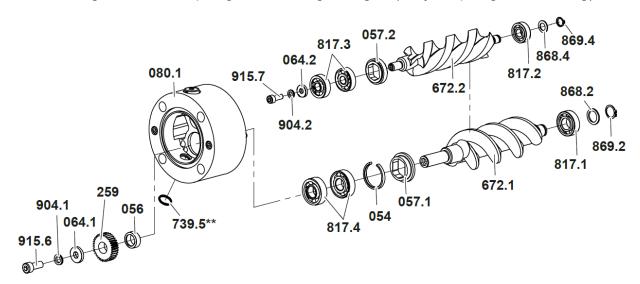


- Kugellager **817.3** und **817.4** nur über Außenring in Lagerdeckel **080.1** einpressen.
- Distanzring 054 auf Kugellager 817.3 aufpressen.
- Kugellager 817.1 nur über Innenring auf Messspindel groß 672.1 aufpressen
- Kugellager 817.2 nur über Innenring auf Messspindel klein 672.2 aufpressen

Seite 14 OMS K01/0622

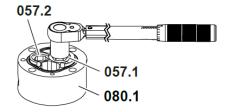

- Zuerst Gewindering **057.2**, danach Gewindering **057.1** mit Drehmomentschlüssel in Lagerdeckel **080.1** einschrauben. Schlüsselweiten und Anziehdrehmomente, siehe Anhang, Kapitel 19.
- Messspindeln in die Kugellager im Lagerdeckel einpressen. Dabei den jeweiligen Innenring abstützen.
- Keilsicherungsscheiben 904.2 und Stützscheiben 064.2 auf Zylinderschraube 915.7 aufziehen. Auf schlüssige Verbindung der Keilsicherungsscheiben achten
- Zylinderschrauben **915.7**, mit Loctite 242 versehen, mit aufgezogenen Scheiben auf Messspindel klein montieren und mit Drehmoment anziehen, siehe Anhang, Kap. 19.
- Distanzring **056** auf Messspindel groß **672.1** aufschieben. Polrad **259** aufpressen.
- Keilsicherungsscheibe 904.1 und Stützscheibe 064.1 auf Zylinderschraube 915.6 aufziehen. Auf schlüssige Verbindung der Keilsicherungsscheiben achten.
- Zylinderschraube **915.6**, mit Loctite 242 versehen, mit aufgezogenen Scheiben auf Messspindel groß **672.1** montieren und mit Drehmoment anziehen, siehe Anhang, Kapitel 19.
- Stützringe **868.2** und **868.4** und Sicherungsringe **869.2** und **869.4** auf Loslagerseite montieren.

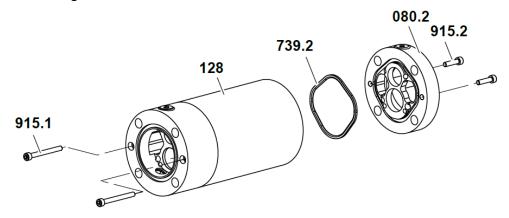

- Lagerdeckel **080.2** auf Messgehäuse **128** auflegen und Zylinderschrauben **915.2** mit Drehmoment anziehen.
- Lagerdeckel **080.1** mit Lager und vormontiertem Messwerk, bestehend aus Spindelsatz und Polrad, in Messgehäuse einschieben, Zylinderschrauben **915.1** mit Drehmoment anziehen, siehe Anhang, Kapitel 19.
- Flanschdeckel montieren, dabei die geölten Schrauben über Kreuz vorspannen und mit Drehmoment anziehen, siehe Anhang, Kap. 19.

11. Inbetriebnahme

Technische Daten auf dem Typenschild beachten. Entlüften: Das System muss entlüftet sein (Beeinflussung der Genauigkeit).

Seite 16 OMS K01/0622

12. Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Beseitigung
zu hoher	Viskosität von Medium und/oder	
Druckverlust	Durchflussmenge zu hoch	Temperaturbereich beachten)
		Durchflussmenge verringern
1 1	5.1.	größere Volumeter verwenden
Undichtheit	Dichtung zu wenig vorgespannt Dichtung zu wenig vorgespannt	Schrauben vorspannen Biskten vorspannen Control of the second sec
	Dichtung schadhaft	Dichtung auswechseln Abam Baständigkeit übernrüfen
blockierter	Fue we all 2 me e u	chem. Beständigkeit überprüfen
Volumeter	Fremdkörper	Volumeter reinigen Filter verschen (siehe Kanital 8)
Volumeter	Impulsgeber zu weit	Filter vorsehen (siehe Kapitel 8)Impulsgeber einstellen
	hineingedreht	impuisgeber emstellen
	zu wenig Zulaufdruck	Zulaufdruck erhöhen
zu großer	Lufteinschlüsse	entlüften
Messfehler	Ausgasungen	 Systemdruck erhöhen, Temperatur reduzieren
	 zu große Pulsationen 	andere Förderpumpe
		Änderung am System
	 zu wenig Gegendruck 	siehe Mindestdruck (siehe Kapitel 8)
	Art des Betriebes	Änderung der Betriebsbedingungen
	- starke Durchfluss-	
	schwankungen	
	- Abfüllen zu kleiner Mengen	
	- stark abweichende Betriebs- daten	
	starke Abnützung	Volumeter erneuern
	Starke Abridtzung	abrasive Stoffe herausfiltern
	Fehler im Bereich Impulsgeber	siehe Anleitung Impulsgeber und/oder
	und/oder Elektronik	Elektronik
kein Signal	defekter Gebereinsatz	Gebereinsatz herausschrauben und
		überprüfen: funktionierender
		Gebereinsatz muss bei der
		Annäherung an ein ferromagnetischer
	foblorbetto Verbindung	Teil Impuls senden (s. Leuchtdiode) • Leuchtdiode überprüfen
	fehlerhafte VerbindungSchraubenvolumeter läuft nicht	Schraubenvolumeter in Gang bringen
	Schraubenvolumeter lauft nichtfalsche Spannungsversorgung	 Schraubenvolumeter in Gang bringen Elektronikgerät angleichen
kein sauberes	defekter Gebereinsatz	Gebereinsatz ersetzen
Signal	schlechte Kontakte	Verbindung überprüfen
	Störeinflüsse von außen	Kabel (Messumformer) entsprechend
		verlegen
	Polradabstand nicht korrekt	Signal mit Oszilloskop überprüfen-
		Abstand korrigieren

13. Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Bei hoher Lagerbelastung ist es sinnvoll, die Wälzlager nach entsprechender Betriebsdauer auszuwechseln.

Bei sehr hohen Genauigkeitsanforderungen ist es zweckmäßig, das Gerät in bestimmten Intervallen nachkalibrieren zu lassen.

14. Technische Daten

Material

Gehäuse: Standard: Edelstahl (1.4301)

Option: Edelstahl (1.4435)

Spindel: Edelstahl O-Ringe: FPM

Lagerung: Edelstahl-Kugellager bei niedrigen Viskositäten,

Keramik-Gleitlager bei hohen Viskositäten

Gewinde für Geber: M 18 x 1

mit O-Ring im Gehäuse

Messgenauigkeit: ± 0,3 % von Messspanne 1:100

Viskositätsbereich: 1...5000 mm²/s

Flansche: Edelstahl 1.4435, Dichtfläche Form C,

gem. DIN 2526

Polrad: Edelstahl Betriebstemperatur: - 20...+150 °C


(Bitte Einschränkung durch den

Impulsgeber beachten.)

Einsatzbereich: schmierende und nicht schmierende

Flüssigkeiten

Genauigkeits-Diagramm

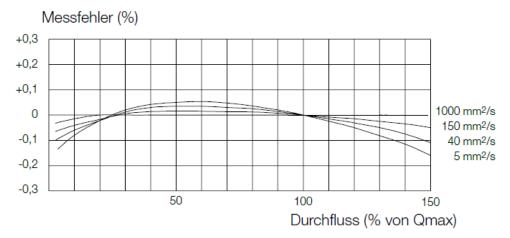


Der Messfehler bezieht sich auf den Momentandurchfluss. Das Diagramm zeigt die Charakteristik der Schraubenvolumeter OMS-...

Da sich jedes gelieferte Gerät anders verhält, ist dazu ein Messprotokoll erhältlich

Seite 18 OMS K01/0622

OM.../44

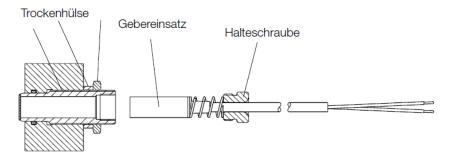

Technische Daten Impulsgeber

Тур	System	Spannung	t _{max}	p _{max} Stirnfläche	Werkstoff Trockenhülse	elektr. Anschluss	Schutzart
44	Hallsensor PNP	1030 V _{DC}	-40+150°C	420 bar	Arcap	3 m PTFE-Kabel	IP 67

15. Bestelldaten

Beispiel: OMS-20F20401S4

Durchfluss [l/min]	Code	Prozess-Anschluss	Pmax 1) [bar]	lmp./l	Frequenz [Hz]	Dichtung	Lager	Impulsgeber ²⁾
0,6-30	OMS-20	R20 = G ³ / ₄ F2040 = DN20/PN40	185	1200	4,0-200		0 - 54-1-4-1-1	
2-100	OMS-25	R25 = G1 F3240 = DN32/PN40 F251S = DN25/PN160	185	640	6,4-320	1 = FKM	S = Edelstahl- Kugellager K = Keramik- Gleitlager	4 = Typ 44
7-350	OMS-40	R40 = G 1½ F4040 = DN40/PN40	120	230	7,7-383		Gieiliagei	


¹⁾ Bitte Einschränkungen durch den Impulsgeber und die Druckstufe des Flansches beachten.
²⁾ Spezifikationen siehe Tabelle "Technische Daten Impulsgeber".

Seite 19 OMS K01/0622

16. Abmessungen und Gewichte

[mm]


OMS Rohrgewindeausführung

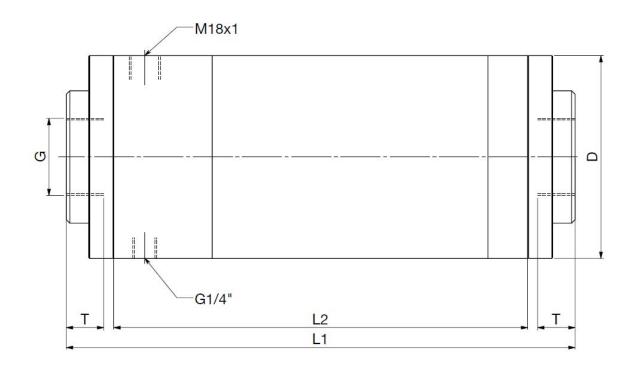

Anschluss	Druckstufe	D	L1	L2	Т	Gewicht
	[bar]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
G3/4	185	74	145	145	16	4,1
G1	185	104	215	215	18	11
G1½	120	118	295	240	27,5	18
	G¾ G1	[bar] G¾ 185 G1 185	[bar] [mm] G³/4 185 74 G1 185 104	[bar] [mm] [mm] G¾ 185 74 145 G1 185 104 215	[bar] [mm] [mm] G¾ 185 74 145 145 G1 185 104 215 215	[bar] [mm] [mm] [mm] [mm] G³4 185 74 145 145 16 G1 185 104 215 215 18

Seite 20 OMS K01/0622


OMS Flanschausführung

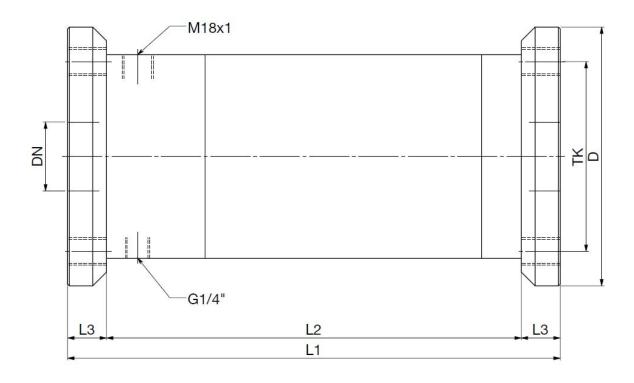

Тур	Anschluss	Druckstufe	D	L1	L2	L3	TK	Gewicht
		[bar]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
OMS-20 F2040	DN20	PN40	105	185	145	20,5	75	6
OMS-25F3240	DN32	PN40	140	265	215	25	100	16
OMS-25F251S	DN25	PN160	140	265	215	25	100	16
OMS-40F4040	DN40	PN40	150	285	240	22,5	110	21

17. Druckverlust-Diagramm



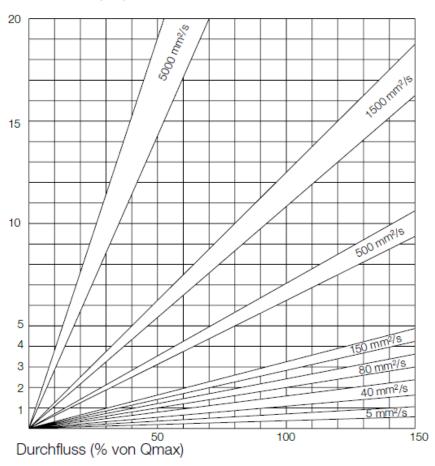

Seite 22 OMS K01/0622


18. Entsorgung

Hinweis!

- Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden
- Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen
- Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen einhalten.

Batterien

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:

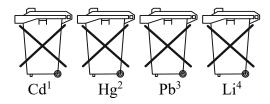

- 1. "Cd" steht für Cadmium.
- 2. "Hg" steht für Quecksilber.
- 3. "Pb" steht für Blei.
- 4. "Li" steht für Lithium

Elektro- und Elektronikgeräte



19. Anhang

19.1 Anziehdrehmomente für Schrauben mit metrischem Gewinde und Kopfauflage

Anziehdre	Anziehdrehmoment [Nm]							
					+ Keilsi scheibe	icherungs- en	Edelstahlschrauben A2 und A4	
Gewinde	5.6	5.8	10.9	8.8+ Alu*	8.8	Rostfrei A4-70	Festigkeits- klasse 70	Festigkeits- klasse 80
M 3	0,6	1,5	_	1,2	1,5	1,1	_	_
M 4	1,4	2,9	4,1	2,3	3,0	2,0	_	_
M 5	2,7	6,0	8,0	4,8	6,0	3,9	3,5	4,7
M 6	4,7	9,5	14,0	7,6	10,3	6,9	6,0	8,0
M 8	11,3	23,1	34,0	18,4	25,0	17,0	16,0	22,0
M 10	23,0	46,0	68,0	36,8	47,0	33,0	32,0	43,0
M 12	39,0	80,0	117	64,0	84,0	56,0	56,0	75,0
M 14	62,0	127	186	101	133	89,0	_	_
M 16	96,0	194	285	155	204	136	135	180
M 18	133	280	390	224	284	191	_	_
M 20	187	392	558	313	399	267	280	370
M 24	322	675	960	540	687	460	455	605

Anziehdrehmomente metrisches Gewinde

19.2 Anziehdrehmomente für Verschlussschrauben mit Zollgewinde und Elastomerdichtung

Anziehdrehmoment [Nm]				
Gewinde	Verzinkt + Edelstahl			
G 1/8"	13,0			
G 1/4"	30,0			
G 3/8"	60,0			
G 1/2"	80,0			
G 3/4"	120			
G 1"	200			
G 1 1/4"	400			
G 1 1/2"	450			

Anziehdrehmomente Zollgewinde

Seite 24 OMS K01/0622

^{*} Reduziertes Anziehdrehmoment beim Einschrauben in Aluminium

19.3 Anziehdrehmomente und Schlüsselweiten für Gewinderinge

Baugröße	Messspin- del	PosNr.	Schlüsselweite [mm]	Anziehdrehmoment [Nm]
OMS-052	Groß	057.1	22	82
	Klein	057.2	19	68

Anziehdrehmomente und Schlüsselweiten der Gewinderinge

20. EU-Konformitätserklärung

Wir, Kobold Messring GmbH, Hofheim-Ts., Bundesrepublik-Deutschland, erklären, dass das Produkt

Schraubenspindel-Durchflussmesser für viskose Flüssigkeiten Typ: OMS

mit den unten angeführten Normen übereinstimmt:

EN IEC 63000:2018 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektround Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe

und folgende EG-Richtlinien erfüllt:

2011/65/EU RoHS (Kategorie 9)

2015/863/EU Delegierte Richtlinie (RoHS III)

Zusätzlich für den Sensor OM.../44:

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit folgender Norm:

EN 61326-1:2013 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

und folgende Richtlinie wird erfüllt:

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit

Hofheim, den 22. Nov. 2022

H. Volz Geschäftsführer M. Wenzel Prokurist

ppa. Wully

Seite 26 OMS K01/0622